 



WALA sp. z o. o.
43-365 Wilkowice
ul. Parkowa 16
Тел.: 33 827 23 90

Инструкция по сборке дверной петли WX

В состав несимметричной двустворчатой петли входят:

1	Створка верхняя	1 шт.	
2	Накладка маскирующая верхней створки	1 шт.	
3	Нижняя створка	1шт.	
4	Накладка маскирующая нижней створки	1 шт.	
5	Узел шкворня петли	1 шт.	
6	Узел регулировочной втулки	1 шт.	
7	Подкладка	1шт.	
8	Заглушка верхняя	1шт.	
9	Заглушка нижняя	1 шт.	
10	Винт прижимной M6x5	2шт.	
11	Болт с цилиндрической головкой M4x8	2 шт.	

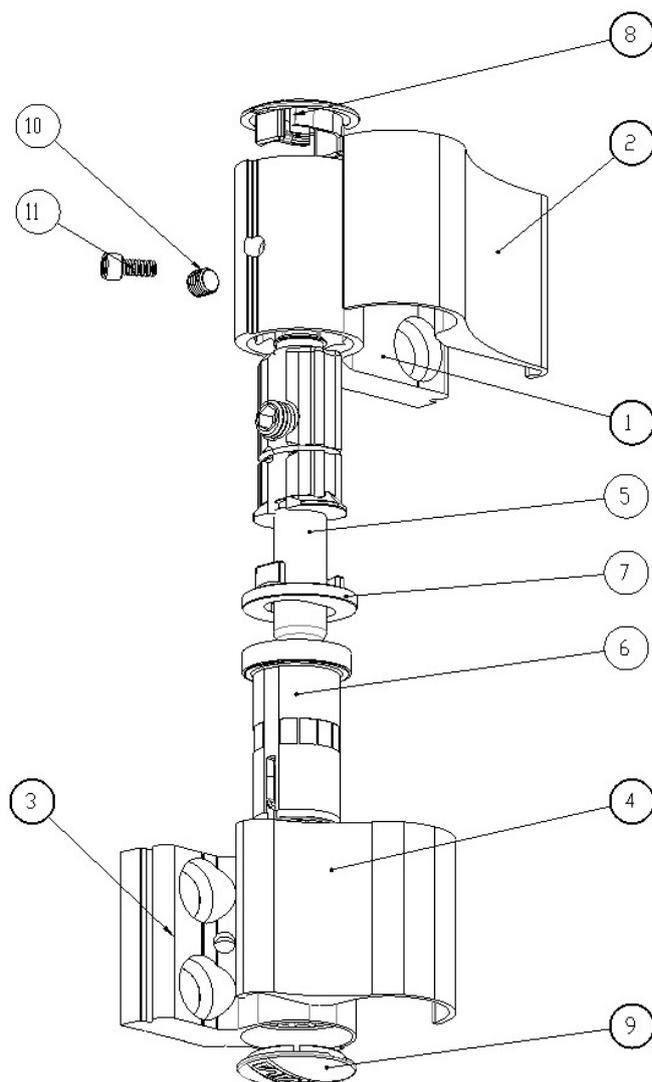

Для того, чтобы собрать петлю, необходимо:

- В верхнюю (1) и нижнюю (3) створки ввинтить (не до конца) прижимной винт M6x5 (10)
- вставить в верхнюю створку (1) узел шкворня (5);
- надвинуть на узел шкворня (5) подкладку (7);
- в нижнюю створку (3) вставить узел втулки (6);





- вставить узел шкворня (5) в узел втулки (6)



Собранная таким образом петля готова к установке на профилях.



WALA sp. z o. o.
43-365 Wilkowice
ul. Parkowa 16
Тел.: 33 827 23 90




Крепёжные комплекты:

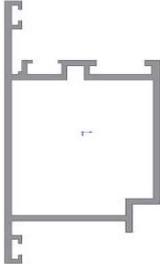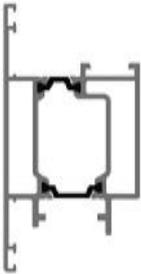Способ установки на профилях без термического барьера		при помощи установочных втулок на бруске WKU		
			Установочная втулка	4 шт.
			Болт М8	4 шт.
			Брусок WKU	2 шт.
		при помощи установочного болта на бруске WKU		
			Установочный болт	4 шт.
			Брусок WKU	2 шт.
		при помощи установочных втулок на бруске WN		
			Установочная втулка	4 шт.
			Болт М8	4 шт.
			Брусок WN	2 шт.
		при помощи установочного болта на бруске WN		
			Установочный болт	4 шт.
			Брусок WN	2 шт.
Способ установки на профилях с термическим барьером		при помощи «быстрого болта»		
			«Быстрый болт»	4 шт.
		при помощи «ВУК» и специального болта		
			Втулка установочного кольца	4 шт.
		Болт ВУК	4 шт.	

WALA sp. z o. o.
43-365 Wilkowice
ul. Parkowa 16
Тел.: 33 827 23 90

Установка петли на профилях при помощи:

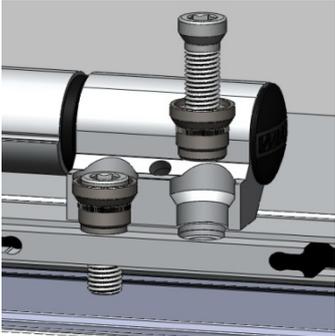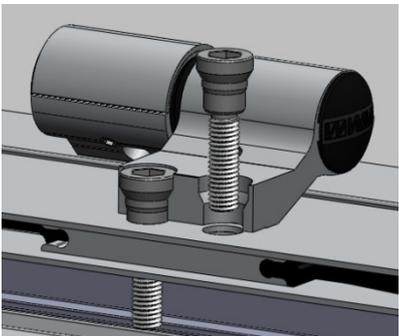
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Способ установки на профилях без термического барьера</p> 	<p>Установочных втулок:</p>  <p>Просверлить в профиле отверстие ϕ 11 мм.</p>
	<p>Установочного болта:</p>  <p>Просверлить в профиле отверстие ϕ 11 мм. При затяжке болтов необходимо обратить внимание на соосность отверстий в бруске и профиле</p>
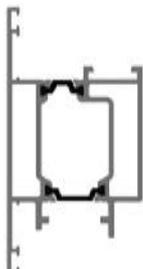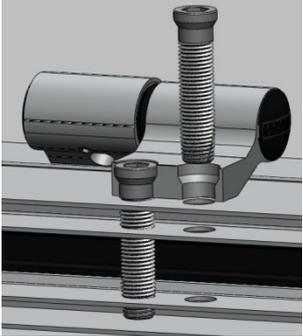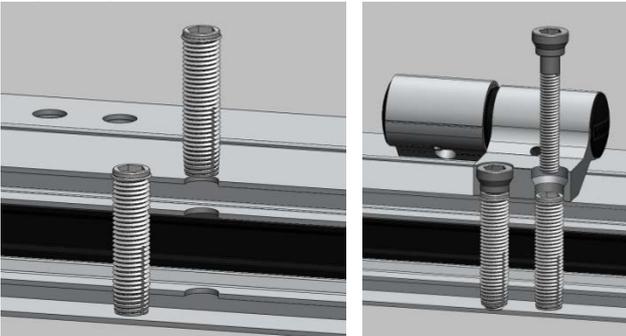
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Способ установки на профилях с термическим барьером</p> 	<p>«Быстрого болта»:</p>  <p>Просверлить в профиле отверстие ϕ 11 мм через 3 стенки.</p>
	<p>Втулки установочного кольца:</p>  <p>Просверлить в профиле отверстие ϕ 11 мм через 3 стенки. Ввернуть ВУК, затем привинтить створку.</p>


WALA sp. z o. o.
43-365 Wilkowice
ul. Parkowa 16
Тел.: 33 827 23 90

Регулировка петли:


Регулировка прижима прокладки:

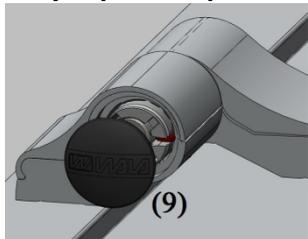


Снять заглушку (9) (например, поддев её плоской отвёрткой).

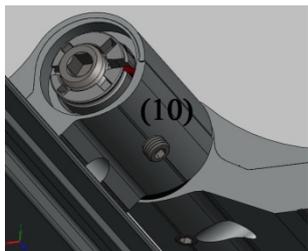


При открытой двери ослабить прижимной винт M6x5 (10).

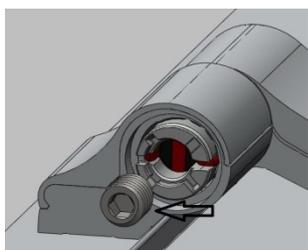


Полностью отвернуть прижимной винт M12.

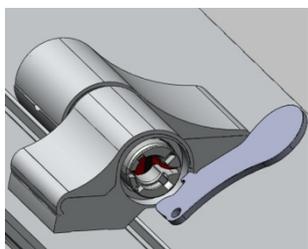


Установить:

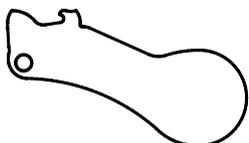

КЛЮЧ «WALA»

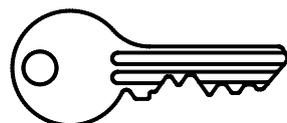

КЛЮЧ
ТИПА «ЛОВ»

 


ШАЙБА
ИЛИ
КРУЖОК ф30



Отвёртка плоская
ширина 15 мм

Доступна следующая регулировка прижима прокладки:

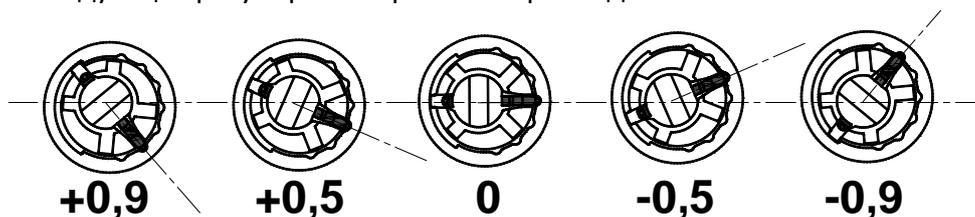


После осуществления регулировки необходимо:


WALA sp. z o. o.
43-365 Wilkowice
ul. Parkowa 16
Тел.: 33 827 23 90

- ввернуть прижимной винт M12 [до лёгкого сопротивления],
- ввернуть и довернуть прижимной винт M6x5  (10)
- установить заглушку (9)

Регулировка по ВЕРТИКАЛИ:

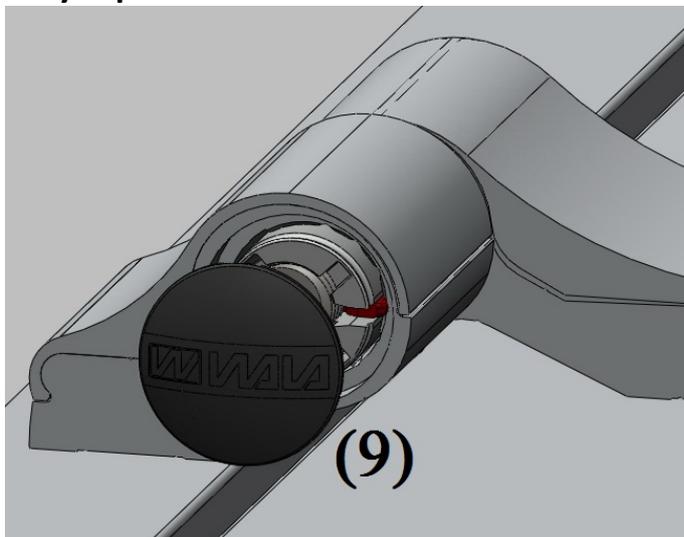

Снять заглушку (9) (например, поддев её плоской отвёрткой).

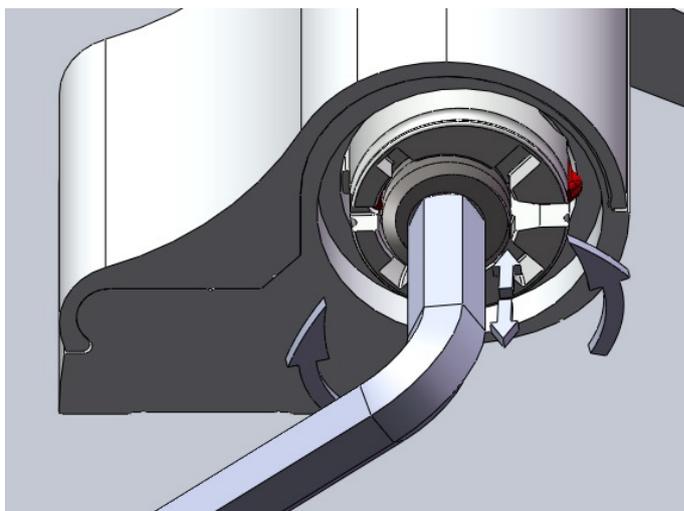


При завинчивании прижимного винта M12 происходит плавная регулировка по вертикали (+ 4 мм).

После выполнения регулировки необходимо:


- ввернуть и довернуть прижимной винт M6x5  (10)
- установить заглушку (9)

WALA sp. z o. o.
43-365 Wilkowice
ul. Parkowa 16
Тел.: 33 827 23 90


Регулировка ширины зазора между полотнищем и коробкой

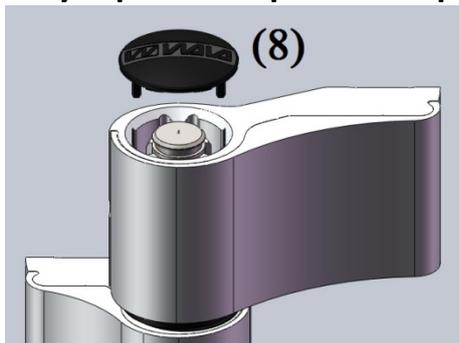


Снять заглушку (8) (например, поддев её плоской отвёрткой).

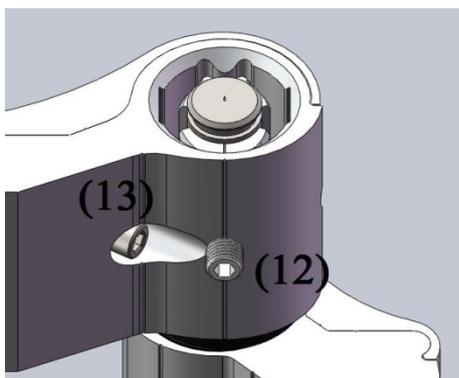

При открытой двери ослабить болт М4 (13), фиксирующий маскирующую накладку, и ослабить прижимной винт М6х5 (12).

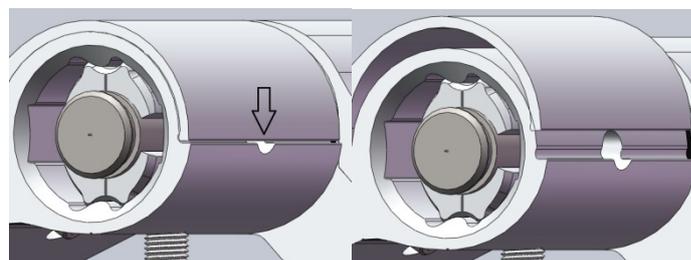

Используя технологическое отверстие, поднять маскирующую накладку плоской отвёрткой для получения доступа к регулировке.

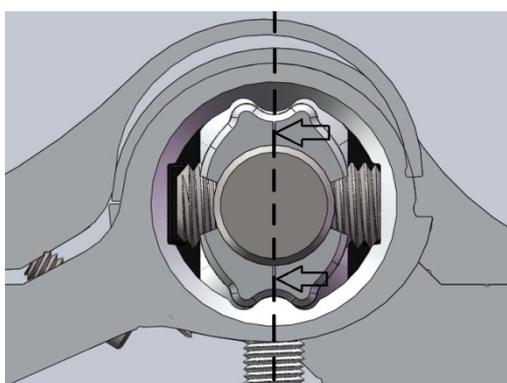


Петля находится в положении «0», когда указатели находятся на одной прямой (совпадают с воображаемой осью).


(0;+3,1>



 0



(0;-3,1>

 

Диапазон регулировки

После осуществления регулировки необходимо:

- довернуть прижимной винт М6х5 (12),

WALA sp. z o. o.
43-365 Wilkowice
ul. Parkowa 16
Тел.: 33 827 23 90

- установить маскирующую накладку
- повернуть болт М4 (13)
- установить заглушку (8)